

Adatlap

Termosztatikus fűtőtestszelep érzékelő RAS-C²

Alkalmazás



027

Besorolás EN 215
szabvány szerint



Az RAS-C2 típusú termosztatikus érzékelők keskeny arányossági sávval rendelkező, segédenergia nélküli arányos szabályozók.

Az RAS-C2 érzékelő 8-28 °C-os szabályozási tartománnyal, fagyvédelemmel és teljeszárási lehetőséggel rendelkezik.

Az RAS-C2 termosztatikus érzékelő az RA 2000 sorozatba tartozó valamennyi szeleptesthez és beépített szelepes fűtőtestekhez adapter nélkül illeszthető. Egyaránt alkalmazható egy- és kétsőves rendszerekben.

Rendelés és műszaki adatok

Típus	Kivitel	Hőmérséklet-tartomány ¹⁾	Rendelési szám
RAS-C ²	Beépített érzékelő, fagyvédelem, teljeszárási	8 - 28 °C	013G6040

A hőmérséklet beállítása

$X_p = 0 \text{ K}$

$X_p = 2 \text{ K}$

* = Fagyvédelmi állás

10	14	18	22	26	30 °C	
0	*	1	2	3	4	5
8	12	16	20	24	28 °C	

Az érzékelőfejen látható jelekhez tartozó helyiség-hőmérsékletek - az $X_p=2K$ arányossági sáv mellett - a fent megadott hőmérséklet-skála szerint állíthatók be.


A hőmérsékletértékek csak tájékoztató jellegűek, mivel a kívánt helyiség-hőmérsékletet a beépítési feltételek is befolyásolhatják.

Adatlap

Termosztatikus fűtőtestszelep érzékelő RAS-C²

Kivitel

Méreték

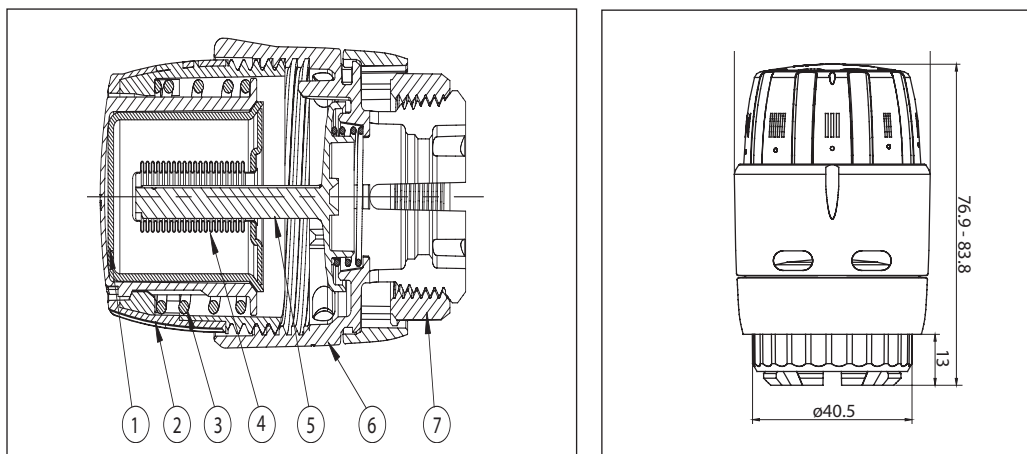

1. Beépített érzékelő
2. Hőmérséklet-
állító gomb
3. Biztonsági rugó
4. Membrán
5. Tengely
6. Érzékelőház
7. Rögzítő hollandi

Energia tanúsítási címke



Manufacturer: **Danfoss A/S**
 Model: **RAS-C2 6040**
 Registration number: **10014-20090331**




Information: www.tell-online.eu

A Label of EUnited Valves
 European Valve Manufacturers Association VCFNX102


Az érzékelő felszerelése

1

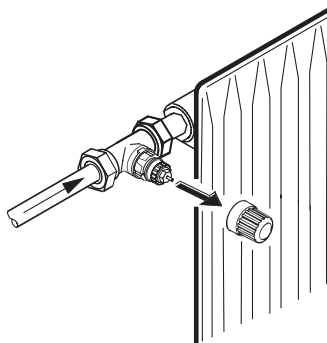


Távolítsa el a szelepről a porvédő sapkát

2

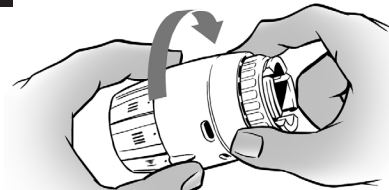


Először tekerje az érzékelő hőmérséklet-állító gombját a maximális állásba (I I), majd a szürke rögzítőhollandit mozgató gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a rögzítőkarmok felszabaduljanak.

3

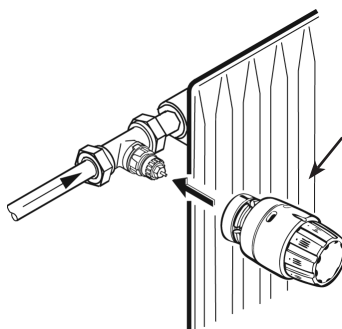


A vonatkozási jellel fölfelé helyezze az érzékelőt a szelepre.

4

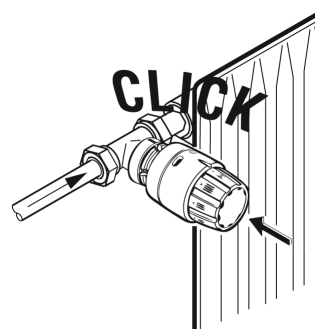

Nyomja határozottan az érzékelőt a szeleptestre.


5

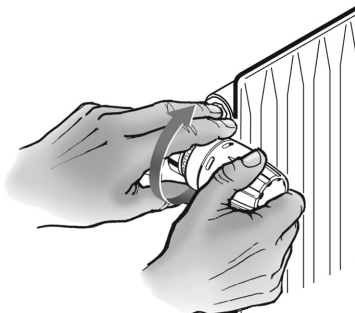

Rögzítse az érzékelőt a rögzítőhollandit mozgató gyűrű óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával.


Az érzékelő felszerelése

1

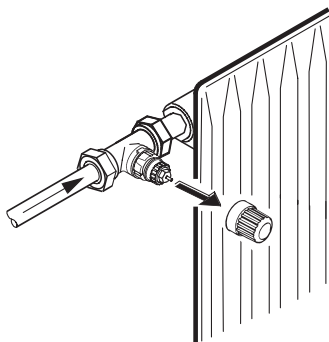


Távolítsa el a szelepről a porvédő sapkát

2

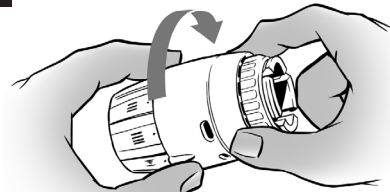


Először tekerje az érzékelő hőmérséklet-állító gombját a maximális állásba (III), majd a szürke rögzítőhollandit mozgató gyűrűt az óramutató járásával ellentétes irányba úgy, hogy a rögzítőkarmok felszabaduljanak.

3

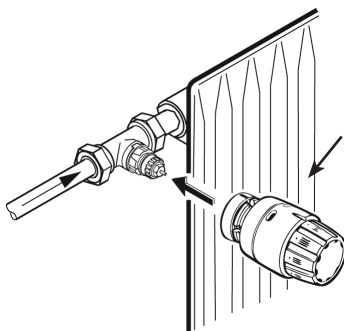


A vonatkozási jellel fölfelé helyezze az érzékelőt a szelepre.

4

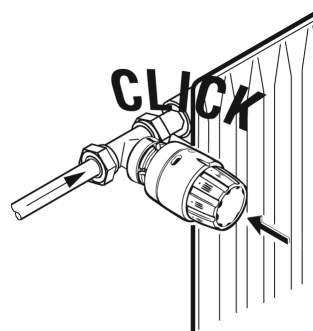

Nyomja határozottan az érzékelőt a szeleptestre.

5

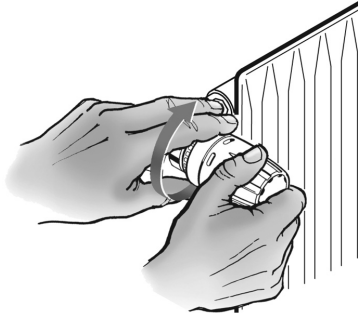

Rögzítse az érzékelőt a rögzítőhollandit mozgató gyűrű óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával.

Danfoss Kft.

H-1139 Budapest
Váci út 91
Telefon: (1) 450 2531
Telefax: (1) 450 2539
E-mail: danfoss.hu@danfoss.com
www.danfoss.hu

A Danfoss nem vállal felelősséget a katalógusokban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésért, hibáért. Danfoss fenntartja magának a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa. Ez vonatkozik a már megrendelt termékekre is, feltéve, hogy e változtatások végrehajthatók a már elfogadott specifikáció lényeges módosítása nélkül. Az ebben az anyagban található védjegyek az érintett vállalatok tulajdonát képezik. A Danfoss és a Danfoss logo a Danfoss A/S védjegyei. Minden jog fenntartva.